

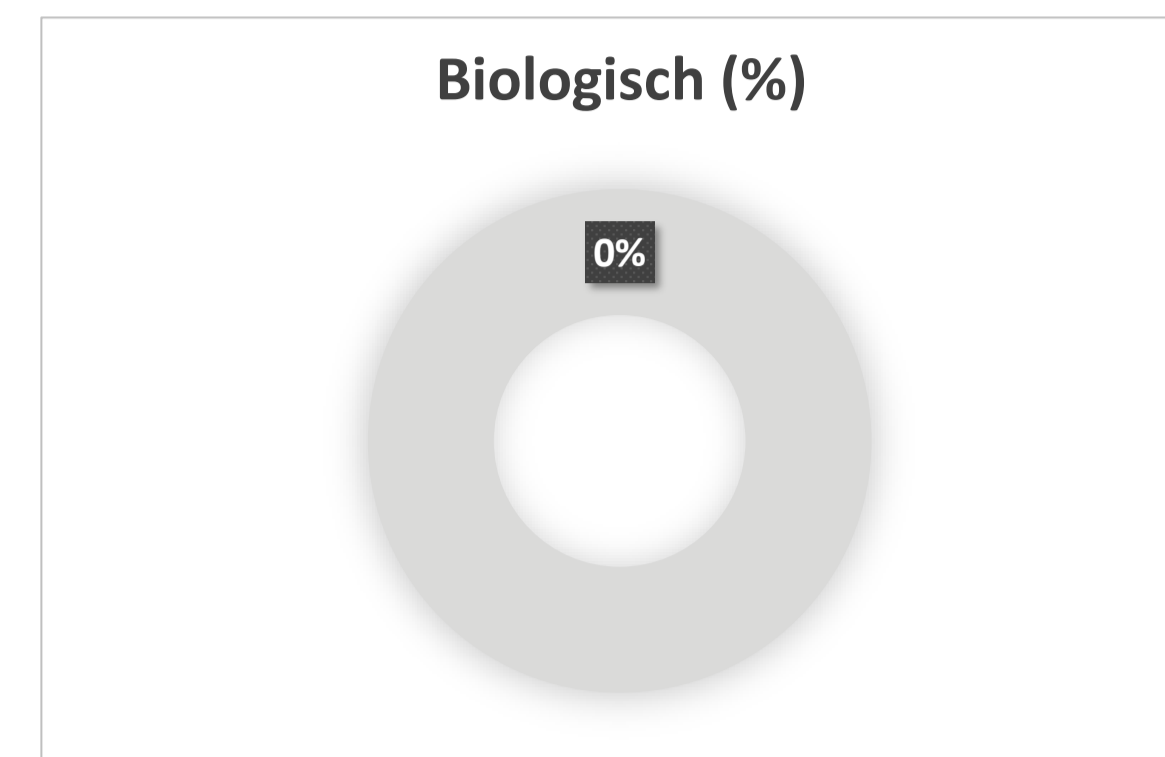
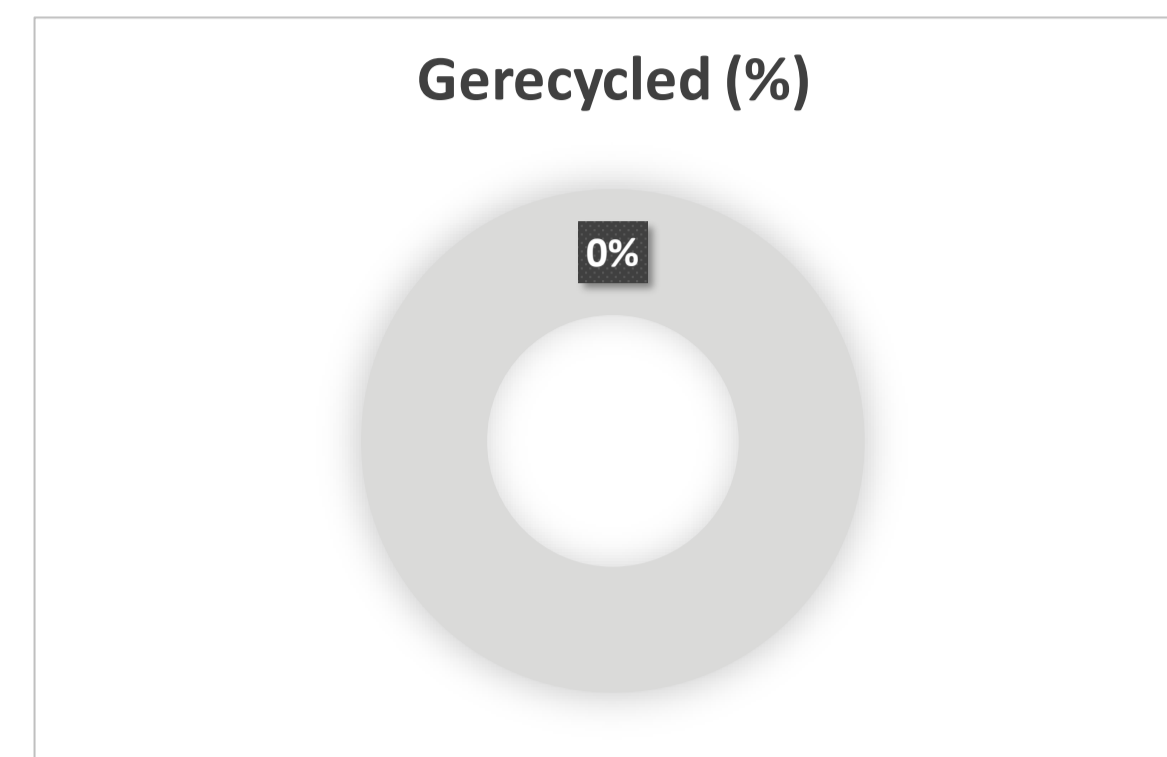
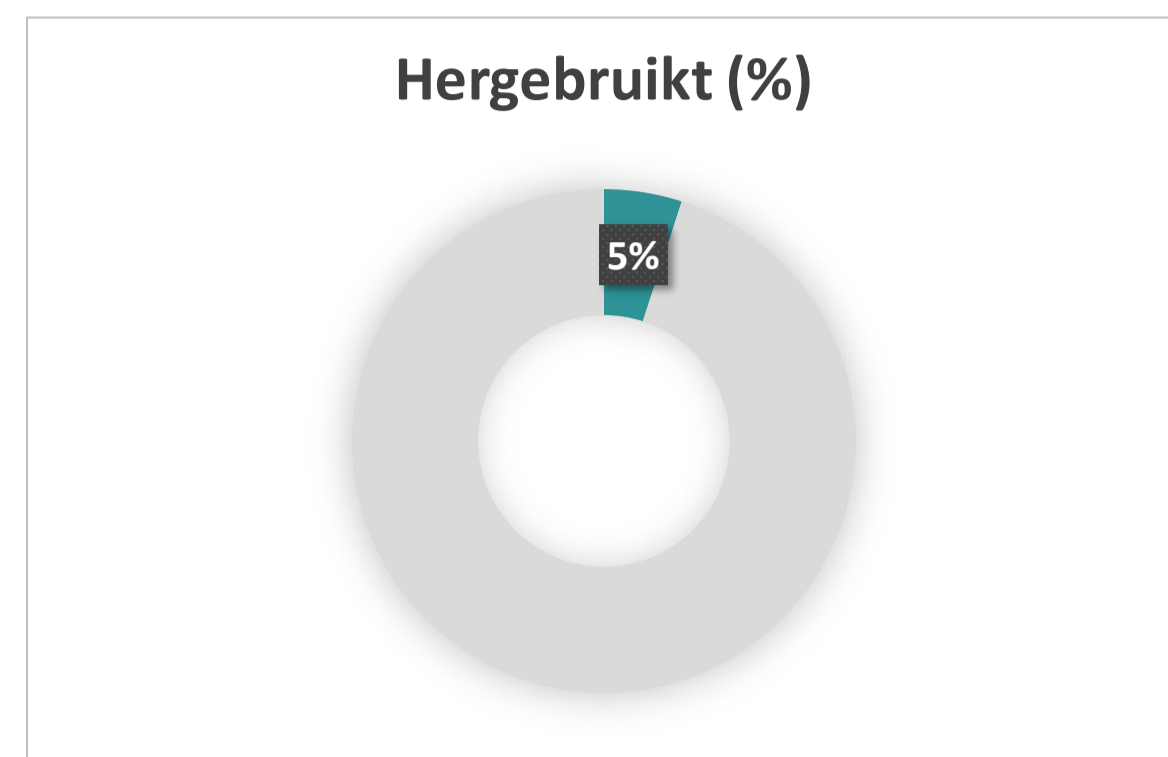
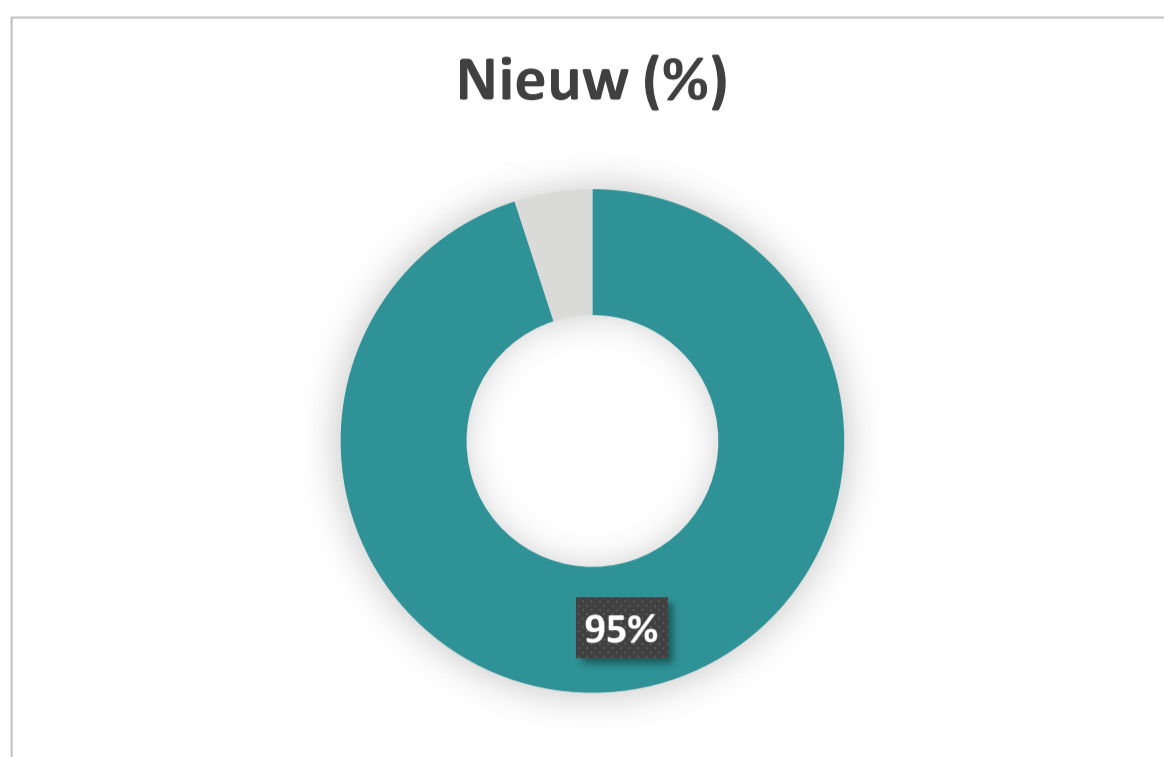
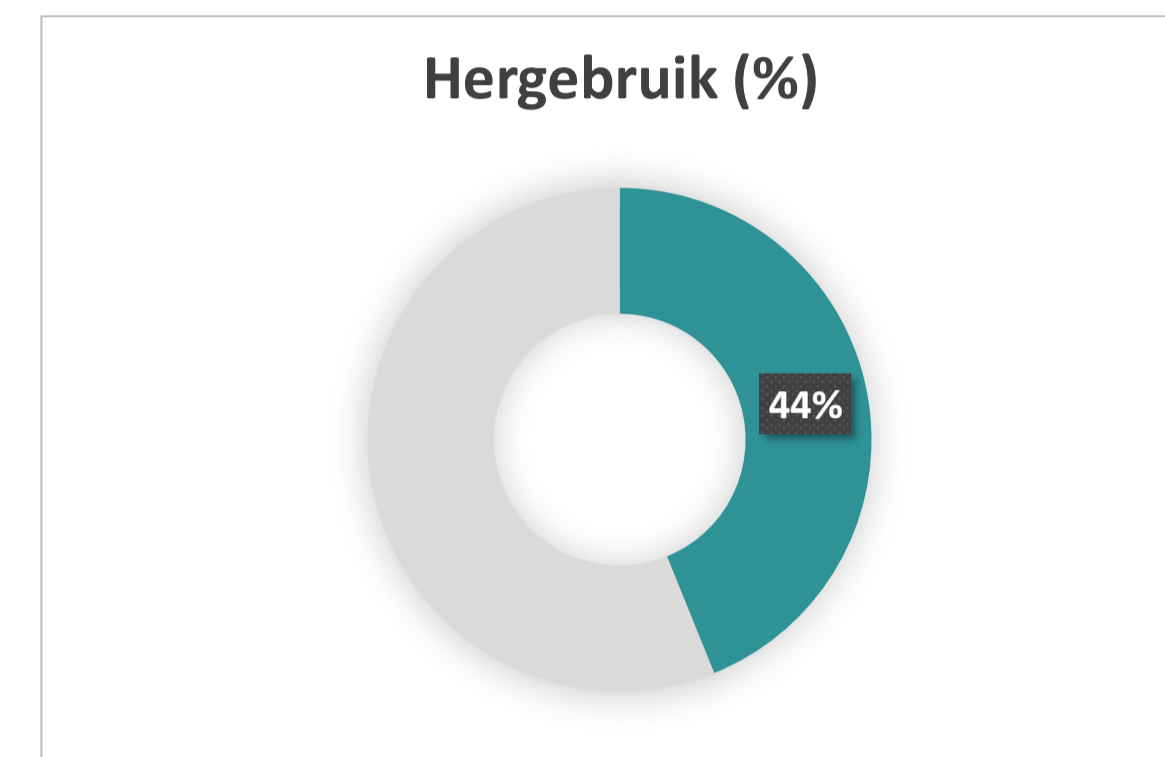
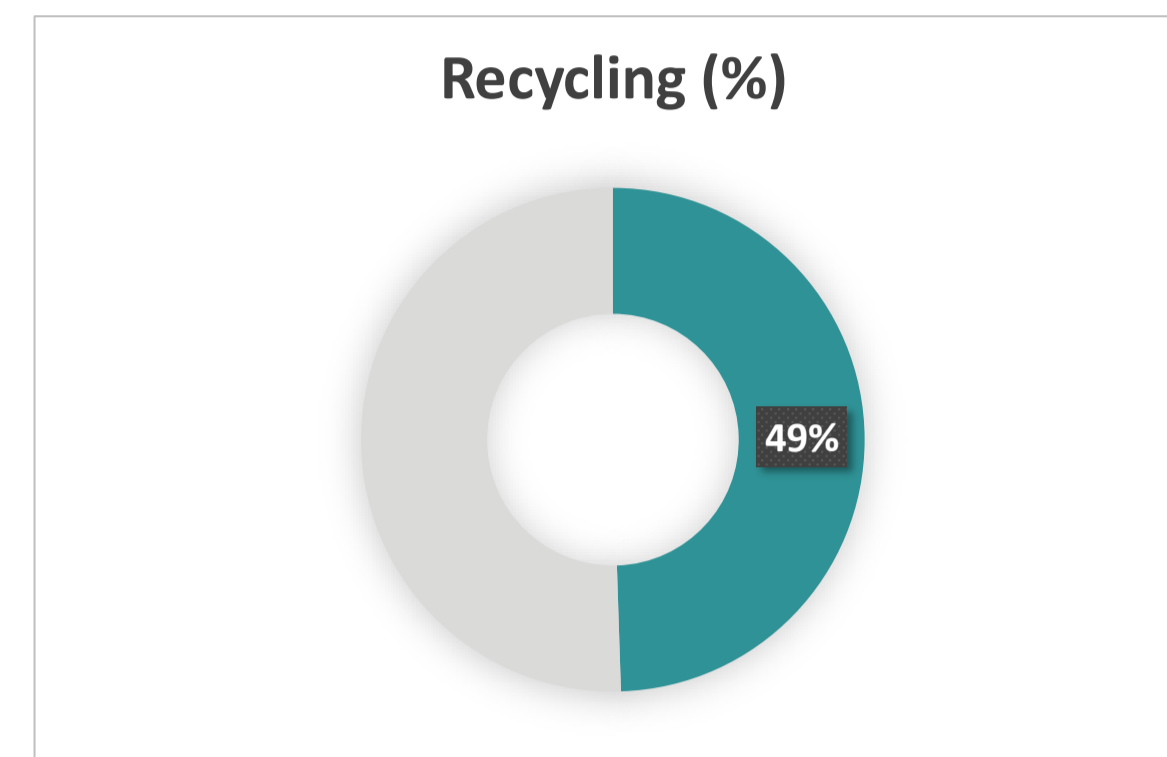


ID	Materiaalbeschrijving	Layers of Brand	MKI	Aandeel (%)	Materialen								Levensduur (jaren)		Material Circularity Index (MCI)	Losmaakbaarheids Index (LI)	PCI/ECI
					Herkomst				Afvalscenario				Technische levensduur	Functionele levensduur			
Product ID					Nieuw (%)	Hergebruikt (%)	Gerecycled (%)	Biologisch (%)	Stort (%)	Verbranding (%)	Recycling (%)	Hergebruik (%)					
42.10.3	Wandafwerking, minerale polymeer, Marfan	Space Plan	20,4599	57,2%	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	75	75	55%	70%	62%
43.20.1	Vloerafwerking, minerale polymeer, Marfan	Space Plan	10,7958	30,1%	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	40	40	55%	90%	70%
45.20.1	Plafondaafwerking, verf	Space Plan	2,1364	6,0%	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	8	8	10%	33%	18%
46.32.2	Stralingspiegel	Services	0,6188	1,7%	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	35	35	55%	70%	62%
74.10.1	Hergebruikte wastafel, keramiek	Services	1,6000	4,5%	0,0	100,0	0,0	0,0	15,0	0,0	80,0	5,0	75	75	93%	70%	81%
74.13.1	Hergebruikte mengkraan	Services	0,1898	0,5%	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	75	75	100%	68%	82%
			35,79572	100%	95,0	5,0	0,0	0,0	0,7	6,0	49,5	43,9	60	60	54%	74%	63%
			MKI	Aandeel totaal	% Nieuw totaal	% Hergebruikt totaal	% Gerecycled totaal	% Biologisch totaal	% Stort totaal	% Verbranding totaal	% Recycling totaal	% Hergebruik totaal	Technische levensduur totaal	Functionele levensduur totaal	MCI totaal	LI totaal	BCI V2.0®





Herkomst van materialen

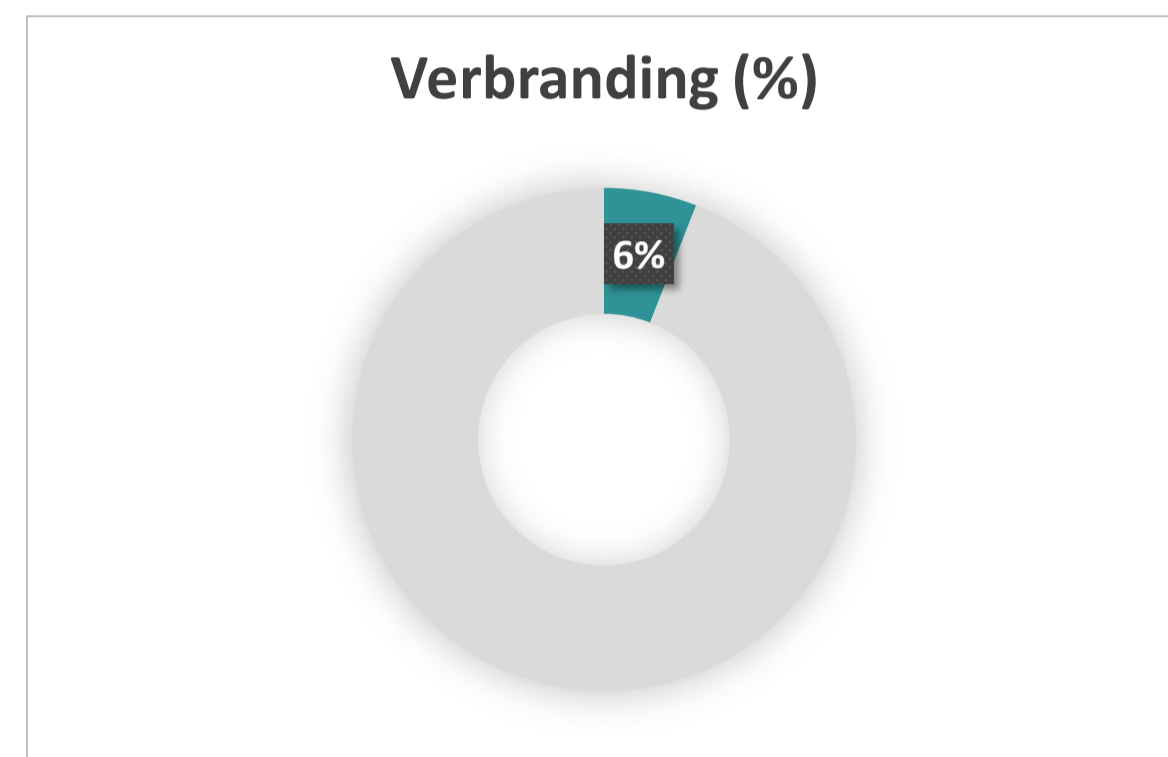

Toekomstscenario van materialen

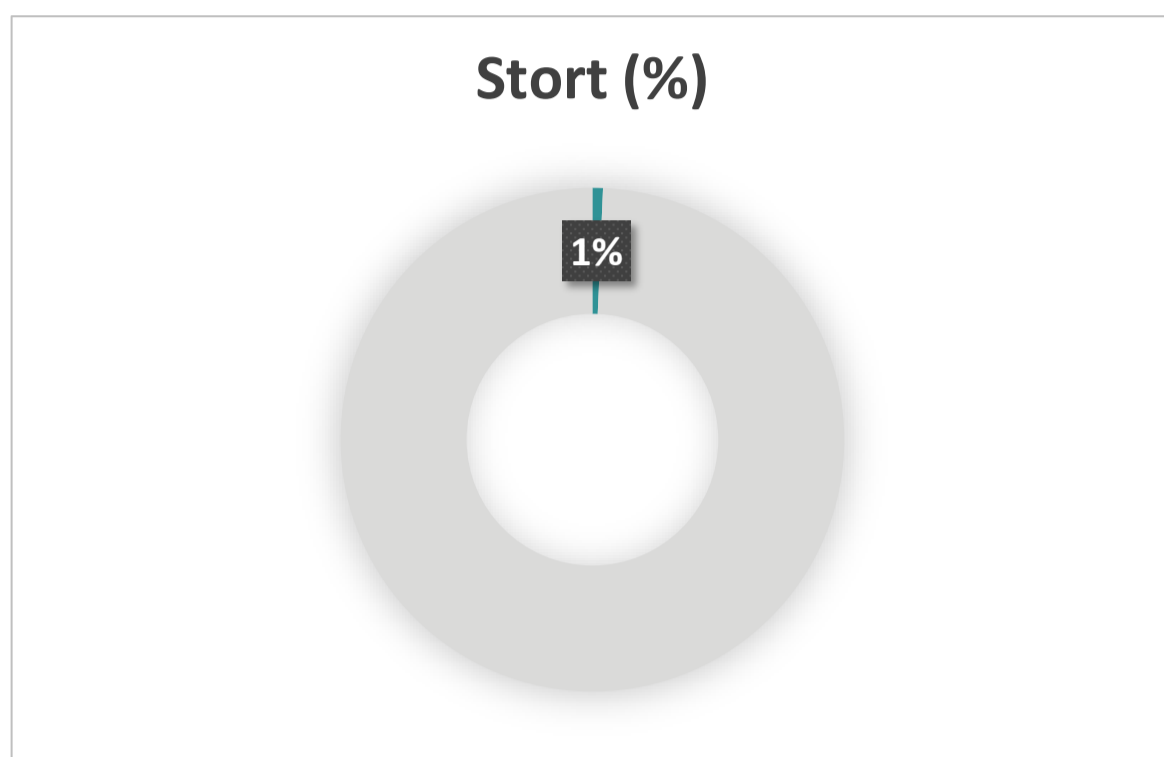


Building Circularity Indicator V2.0®

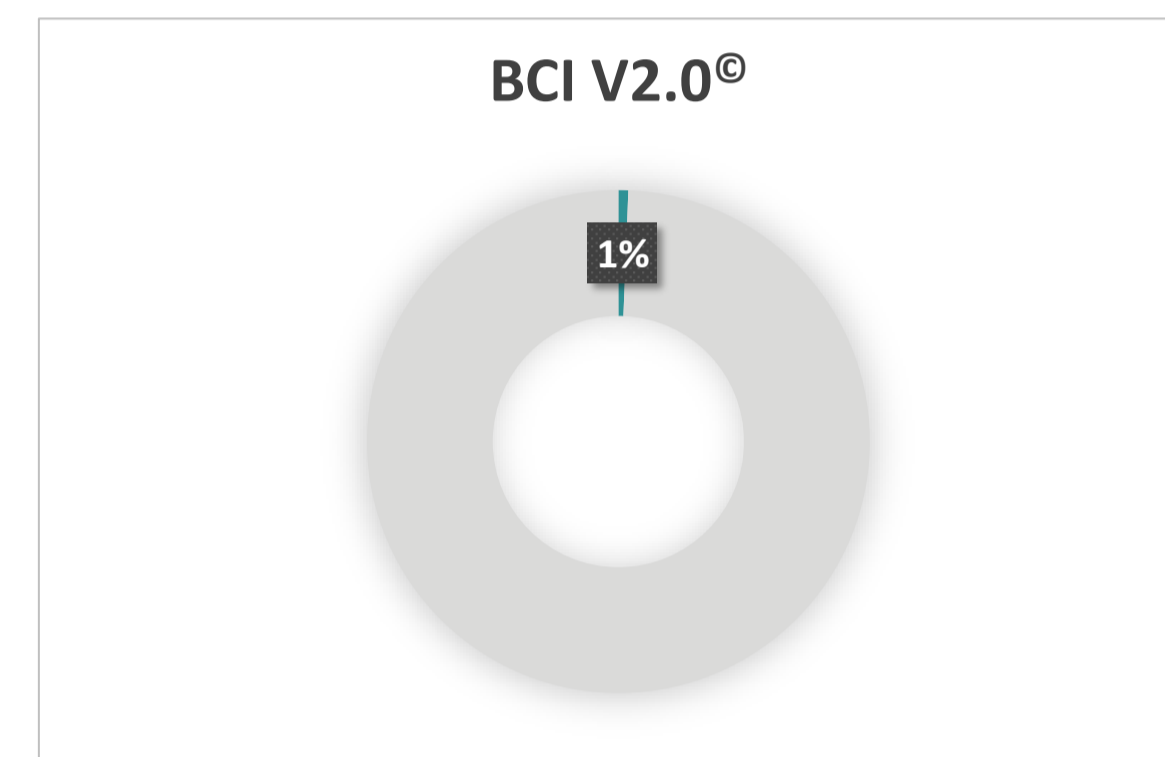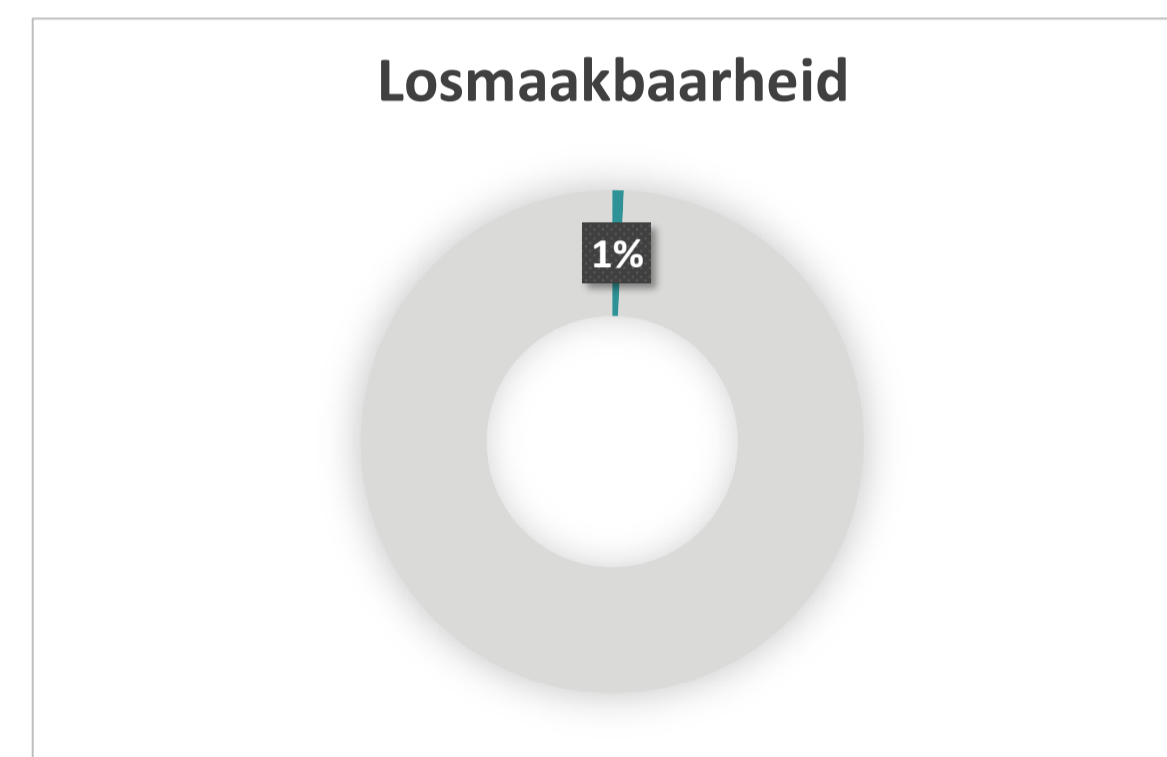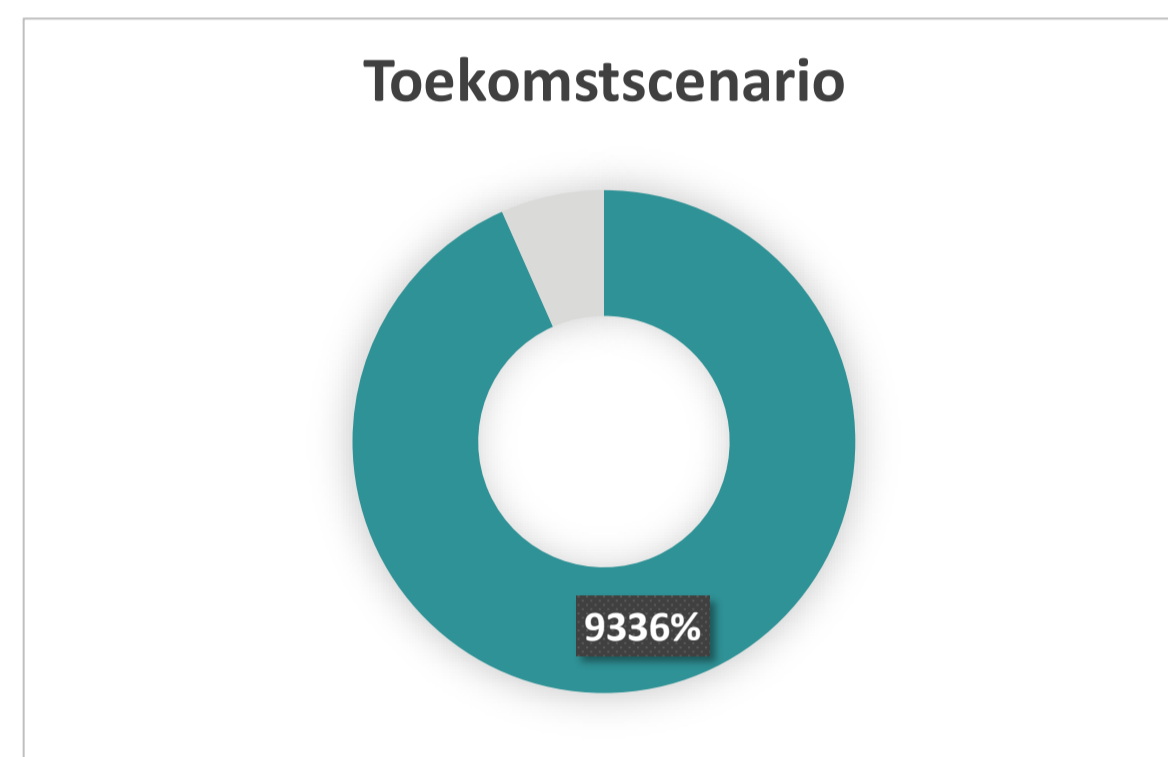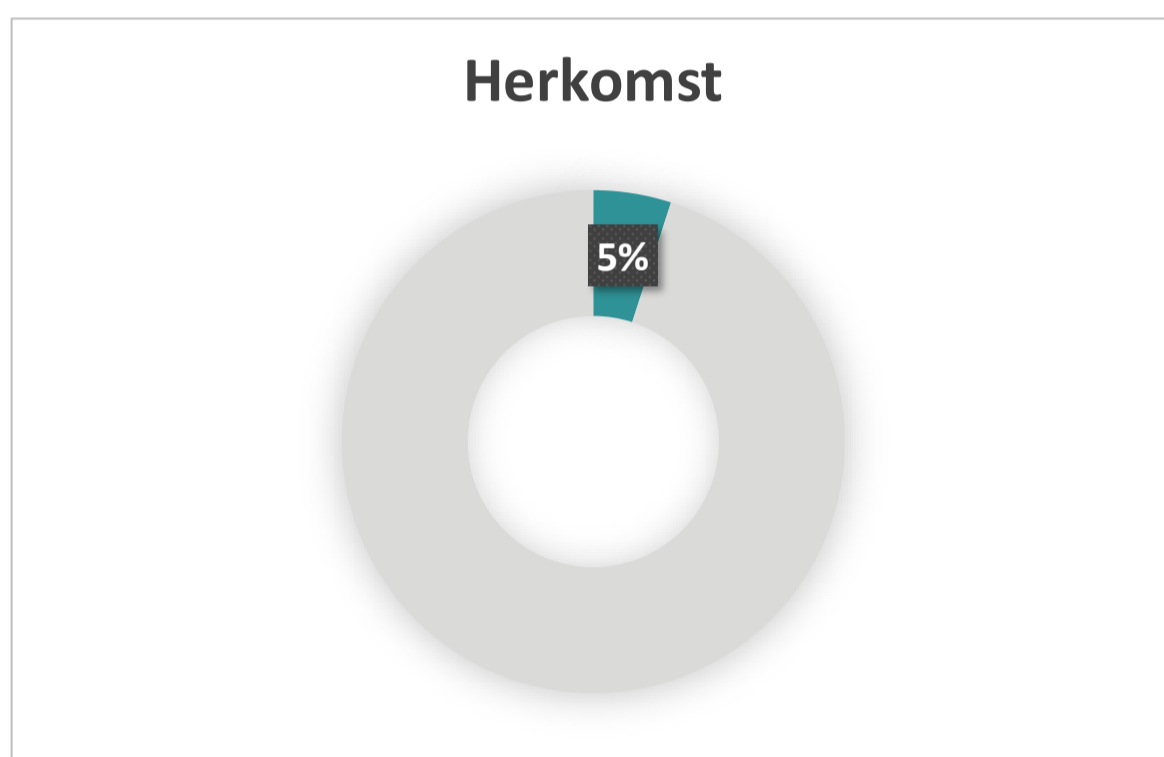

Building Circularity Indicator®



Layers of Brand	MKI	MCI	LI	LCI
Site	-			
Structure	-			
Skin	-			
Services	2,41	84%	70%	76%
Space Plan	33,39	52%	74%	62%
Stuff	-			
MKI	35,80			

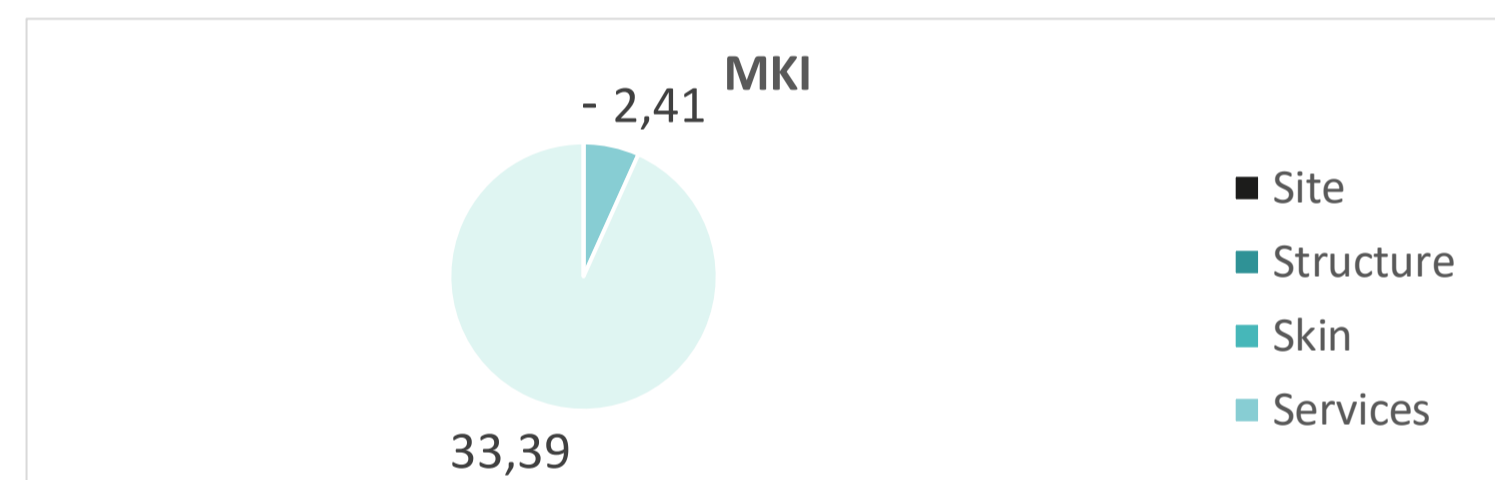

<p>Site</p>	<p>Structure</p>	<p>Skin</p>
<p>Services</p>	<p>Space Plan</p>	<p>Stuff</p>